



L A P I N L A H T I

Tatolla tehdyt toimepiteet sisäilmaongelman johdosta.

23.8.2019 Tatolla työskentelevältä henkilö ilmoitti oireilevansa sisäilman vuoksi Tatolla.

27.8.2019 Tehtiin pintapuolinen tarkastus ja tehtiin olosuhdemittaukset, joissa ei havaittu poikkeamaa. Tilattiin kuntotarkastus.

29.8.2019 On tehty kosteus- ja sisäilmatekninen katselmoinnin josta raportti saatu 4.9.2019. Katselmuksessa ei ole avattu rakenteita eikä otettu materiaalinäytteitä, mutta on todettu että rakenteiden kautta tulevassa ilmassa on mikrobiperäistä hajua.

Raportin saamisen jälkeen selvitetty millä aikataululla suositellut korjaukset voidaan tehdä.

Tiivistyskorjaukset ja IV kanavien puhdistus sekä tilojen tehostettu siivous tehdään syysloma viikolla.(vko. 42)

Keskiviikkona 25.9. tiloihin asennettiin ilmanpuhdistin jolla pyritään parantamaan sisäilman laatua korjauksiin asti. Puhdistimen käyttöä jatketaan edelleen.

Syyslomaviikolla 14.10-18.10.2019

Rakenteita on avattu ja rakenteiden vuotokohdat on tiivistetty aiemmin tehdyn raportin ohjeiden mukaisesti.

Ilmanvaihtokoneet on puhdistettu ja tasapainoitettu koko Taton osalta.

Paine-ero ulkoilmaan nähden on isojen puolella 1,5 pa ja pienten puolella 0,5pa, eli molemmilta osin rakennus on mittaushetkellä ollut hieman ylipaineinen jolloin vuotoilmoja rakenteiden läpi ei pitäisi syntyä.

Em. Toimenpiteiden jälkeen tiloissa on suoritettu perusteellinen siivous.

Pienten puolelta on tullut edelleen yhteydenottoja sisäilmaoireilusta. 24.10.2019 Käynnin yhteydessä havaittiin, että ilmanvaihtokone oli osateholla ja tiloissa oli korkea sisälämpötila 23,5°C mikä osaltaan huonontaa sisäilman laatua. IV kone laitettiin täydelle teholle ja lämpötilaa säädettiin alemmas. Käyttäjiä ohjeistettiin IV koneen säädöistä.

Selvitystyö mahdollisista väistötiloista on aloitettu.